

# コンクリート構造物のひび割れと劣化 その対策について

岡山大学名誉教授  
阪 田 憲 次


# インフラをめぐる状況

- 少子高齢化-人口減少、人材難、  
低経済成長
- 地球温暖化-異常気象と災害の巨大化
- 社会基盤の老朽化-長寿命化、維持管理、  
補修、補強、更新、廃棄
- 東日本大震災と南海トラフ地震  
-想定外・減災、国土強靱化

# 人口動態

	総人口	若年層人口 14歳以下	高齢者人口 65歳以上	生産年齢人口 15～64歳
2014年	1億2,714万人	1,633万人	3,237万人	7,843万人
割合(%)	100%	12.8%	25.5%	61.7%
2050年	9,708万人	939万人	3,768万人	5,001万人
割合(%)	100%	9.7%	38.8%	51.5%

# 地球温暖化

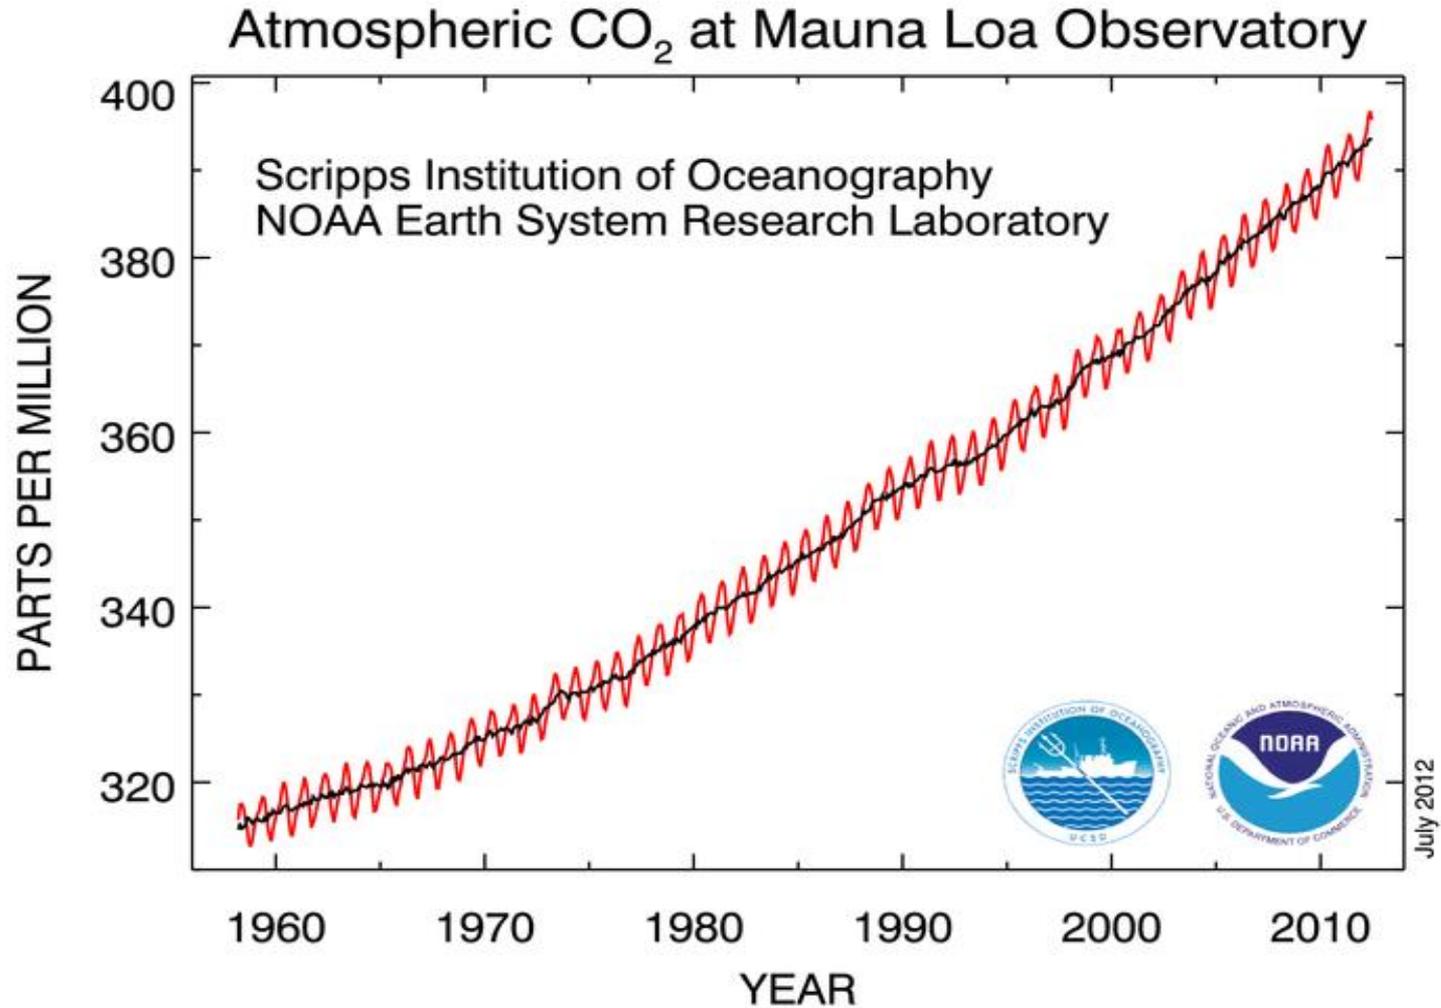

# 東日本大震災からの教訓



## 想定外

災害は次に起こる災害  
によって凌駕される




## 減災

- 設計におけるフェイルセーフ化
- 被災しても人命が失われない  
ことを最重視する

# 南海トラフ巨大地震 (2012年8月29日の想定) (2013年3月18日の想定)

- マグニチュード: 9.1
- 震度6強以上: 24府県239市区町村
- 震度7: 10県151市区町村
- 20m以上の津波: 8都県 → 高知県黒潮町: 34m, 8分
- 死者(風の強い冬の深夜): 32.3万人
- 全壊焼失建物数: 238万6千棟
- 経済的被害: 230兆3千億円 (GDPの42%)

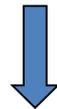

国土強靱化 (ストックの議論であり、フローの視点で  
論じてはならない)

# インフラの老朽化と維持管理

## 「荒廃するアメリカ」

1981年:Pat Choate博士  
アメリカの公共施設への  
投資の縮小のため欠陥橋梁  
が占める割合が45%に上る  
状況に警鐘を鳴らした。


60～75:ヴェトナム戦争  
傷病兵の為の社会福祉予算




# 橋梁の劣化状況

日米の橋梁の建設年の比較

【米国の橋梁の建設年】

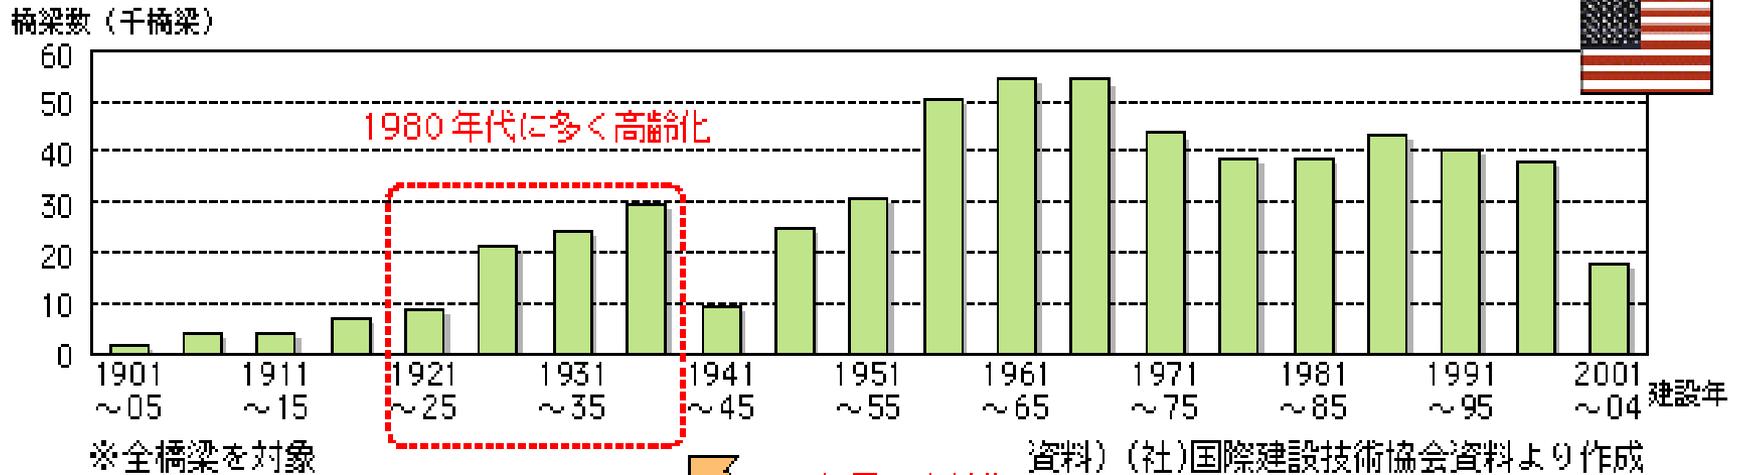

【日本の橋梁の建設年】

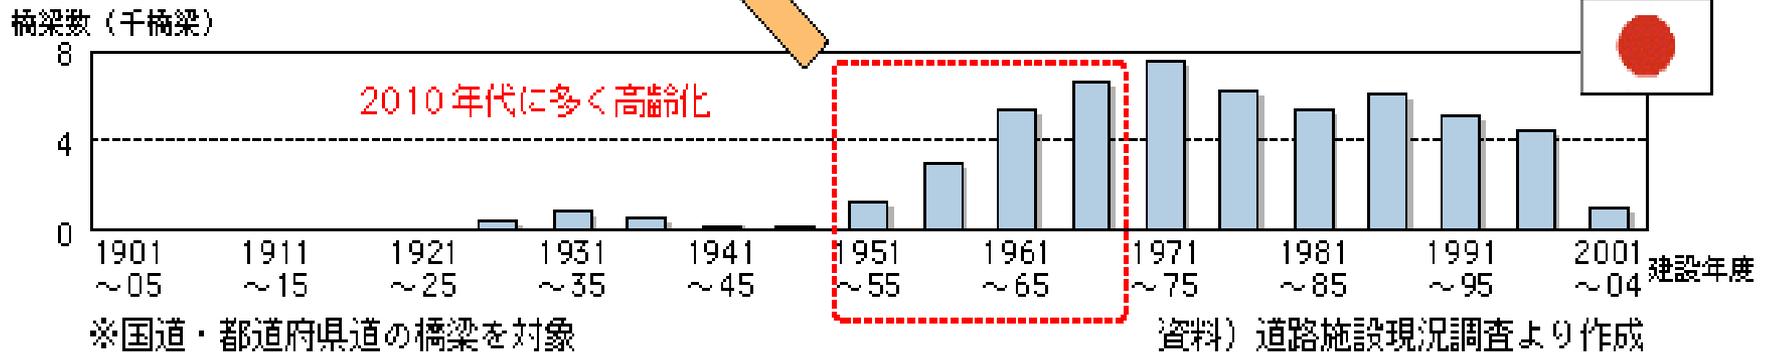


# 道路構造物の現状(橋梁)


※東日本大震災の被災地域は一部含まず  
 ※都道府県・政令市は、地方道路公社を含む  
 ※H25.4道路局集計

全国の橋梁数は約70万橋。このうち、建設後50年を超えた橋梁(2m以上)の割合は、現在は18%であるが、10年後には43%、20年後には67%へと増加


道路管理者別ごとの施設数

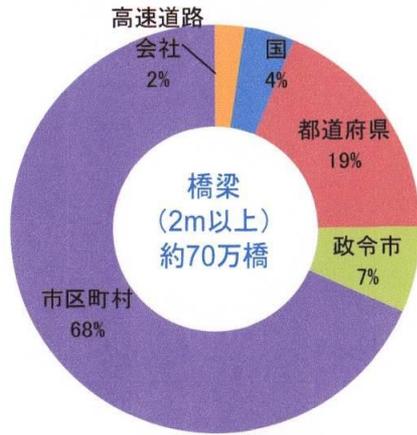

建設年度別施設数

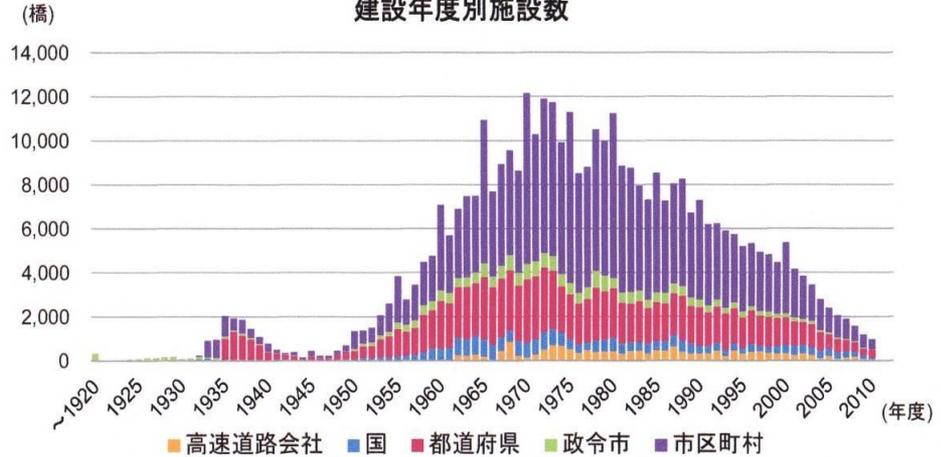


現在  
(2013)

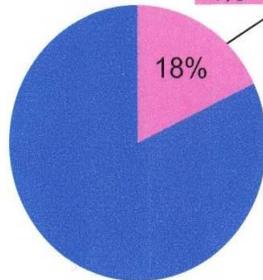


50年経過橋梁  
(約71,000橋)

10年後  
(2023)

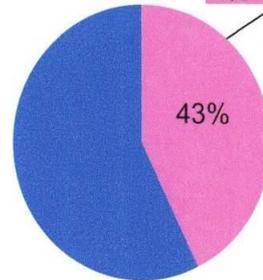

50年経過橋梁  
(約171,000橋)

20年後  
(2033)

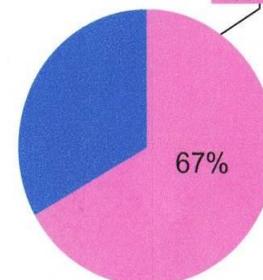


50年経過橋梁  
(約267,000橋)

# 道路構造物の現状(トンネル)

※都道府県・政令市は、地方道路公社を含む  
 ※H25.4道路局集計


全国のトンネル数は約1万本。このうち、建設後50年を超えたトンネルの割合は、**現在は20%**であるが、**10年後には34%、20年後には50%**へと増加

道路管理者別ごとの施設数

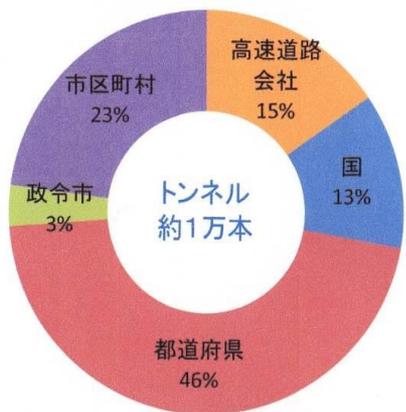


(本)

建設年度別施設数

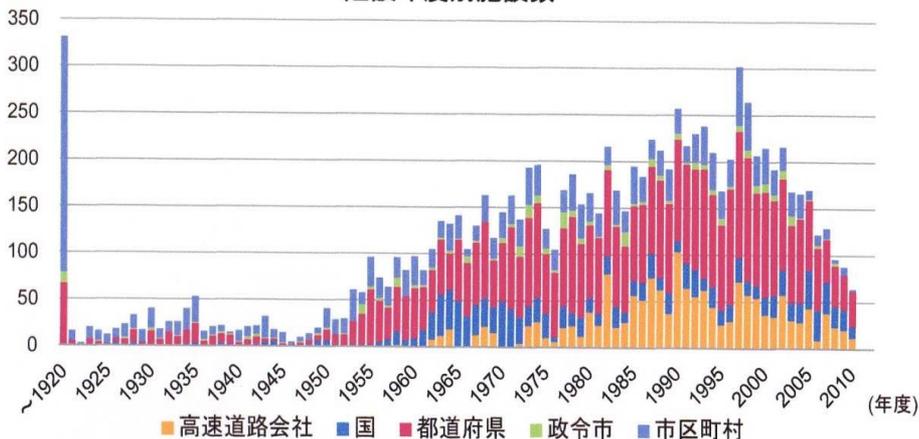


注)この他、古いトンネルなど記録が確認できない建設年度不明トンネルが約250本ある ※2011~2012年度はデータ無し

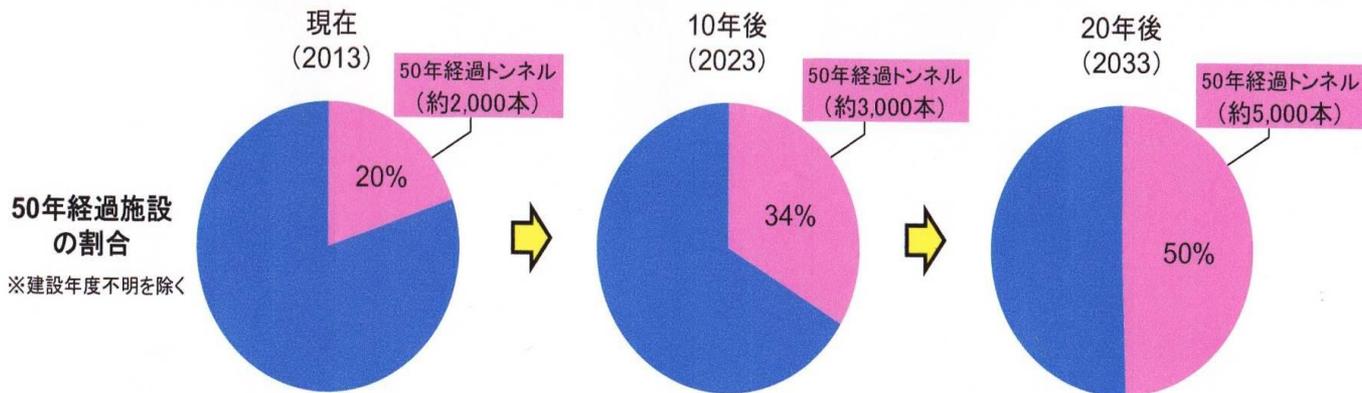

# コンクリート構造物の劣化と耐久性


- コンクリート構造物の劣化には、特別の劣化作用による早期劣化と時間とともに老化する経年劣化とがある。
- 耐久性とは、時間の経過に伴うコンクリートおよびコンクリート構造物の性能低下（**経年劣化**）に対する抵抗性を意味する。
- 耐久性とは、種々の劣化作用（**早期劣化**）に抵抗し、長期にわたって使用に耐える性質である。

# コンクリート構造物の劣化とその原因

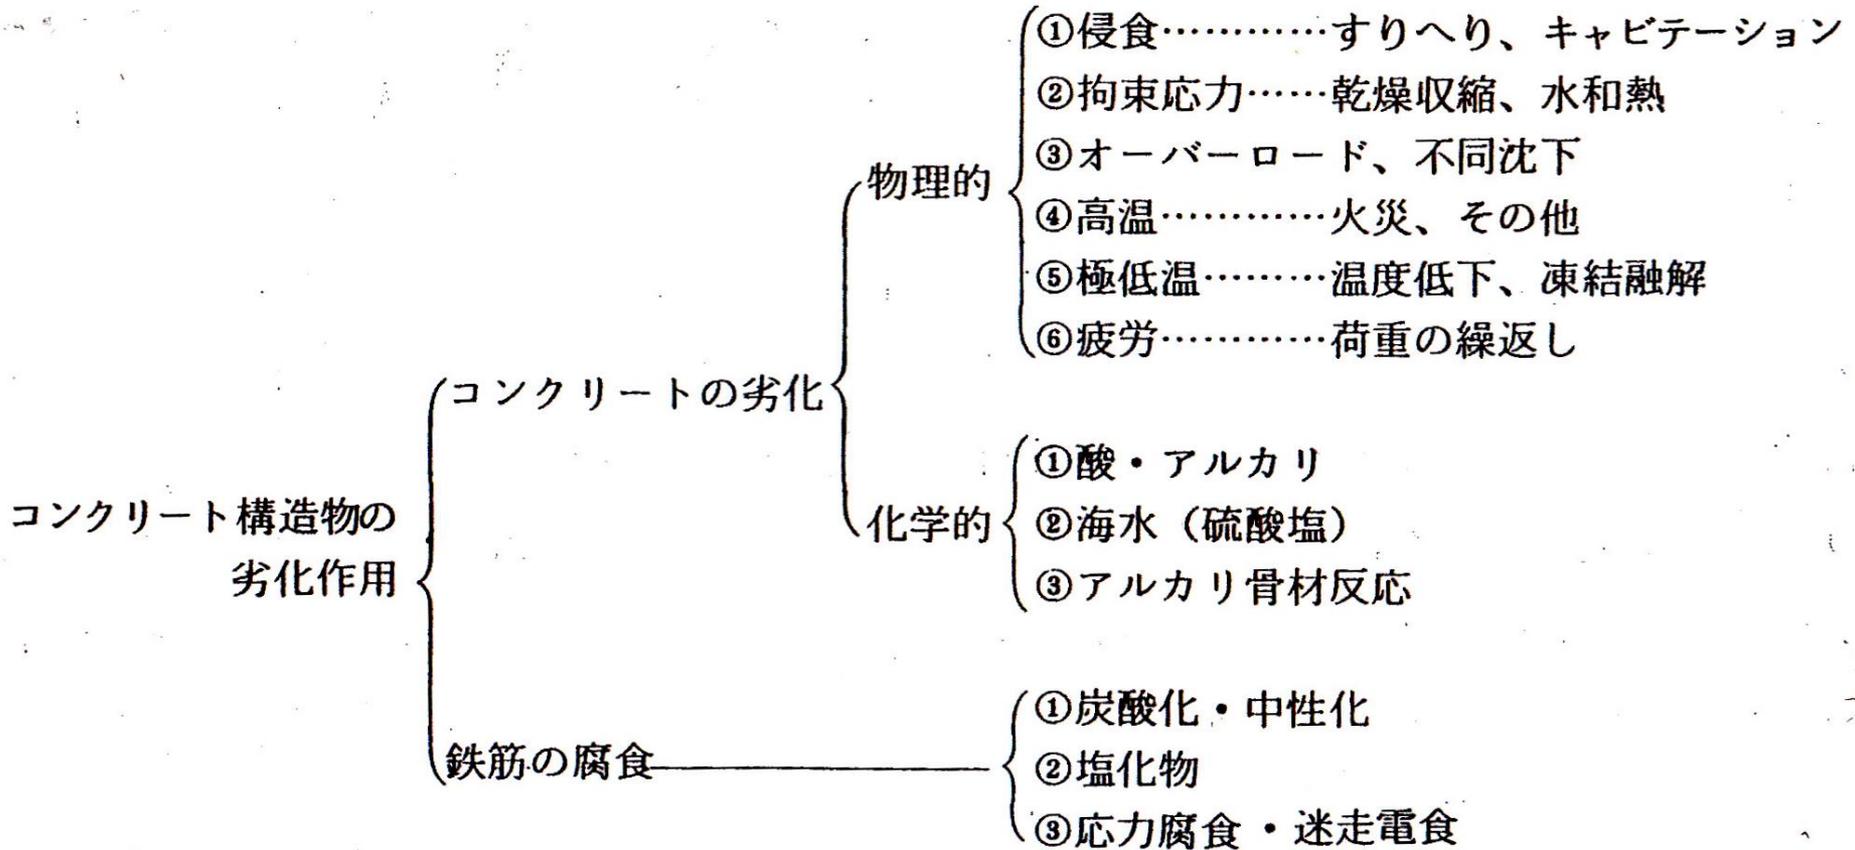

# コンクリートのひび割れと劣化

- コンクリートおよびコンクリート構造物の劣化とひび割れとは密接に関係する。
- ひび割れはその原因によって特徴がほぼ決まっており、ひび割れから劣化の原因を推測できる。
- ひび割れは劣化、耐久性低下の前兆となる。





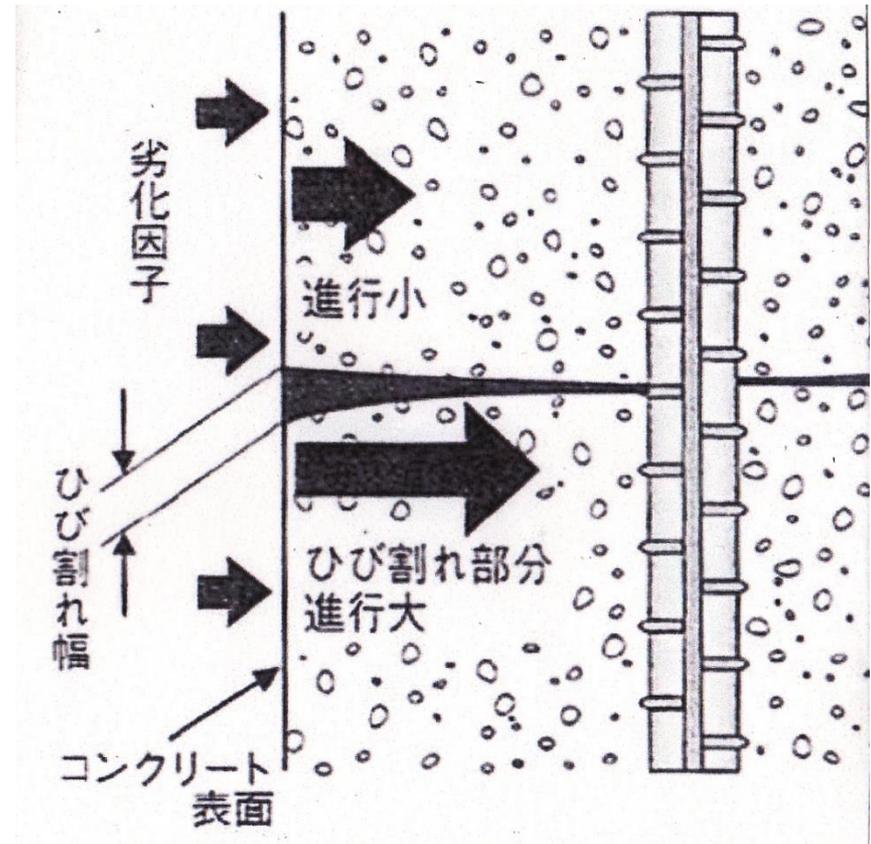


「コンクリートの劣化と補修のわかる本」  
セメントジャーナル社

# ひび割れの原因

分類	項目	原因
材料	セメント	異常凝結、膨張、水和熱
	骨材	含有鉱物、泥分、反応性骨材
	コンクリート	沈下、ブリージング、乾燥収縮
施工	練混ぜ、運搬	長時間の練混ぜ、圧送および運搬時の加水
	打込み、締固め	不十分な締固め、打継ぎ処理の不良
	養生	初期養生不良(乾燥、凍結)、硬化前の振動
	鉄筋工	配筋の乱れ、かぶりの不足
環境	型枠工	型枠のはらみ、支保工の沈下
	温度・湿度変化	火災、凍結融解、部材両面の温度・湿度差
	化学物質	酸、塩類の化学作用
	有害物質の侵入	中性化、塩化物イオン(鉄筋腐食)
構造・外力	外力	オーバーロード(地震・積載荷重)
	基礎・地盤	構造物の不同沈下
	設計	断面・鉄筋不足

# 水和熱による温度ひび割れ

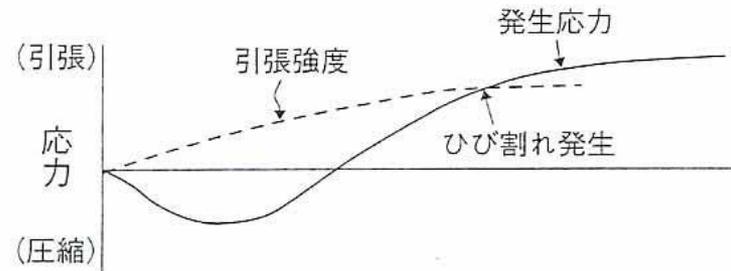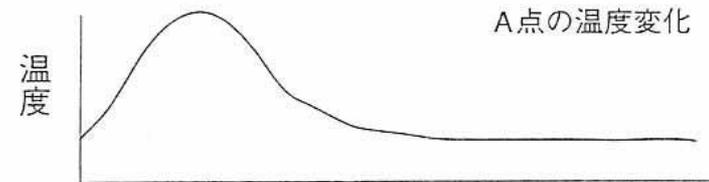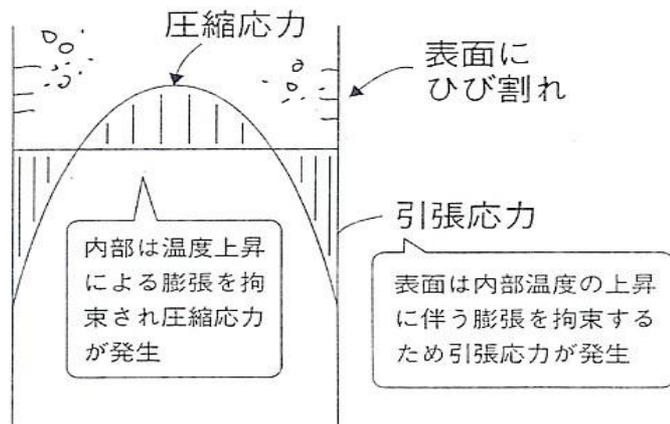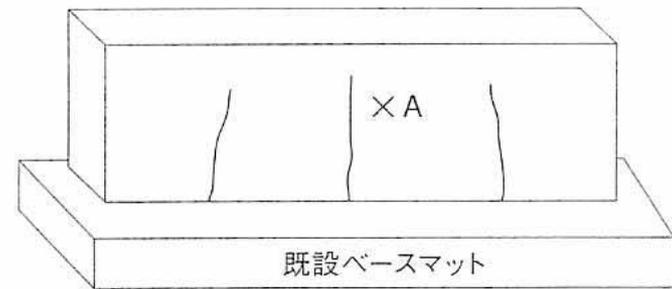
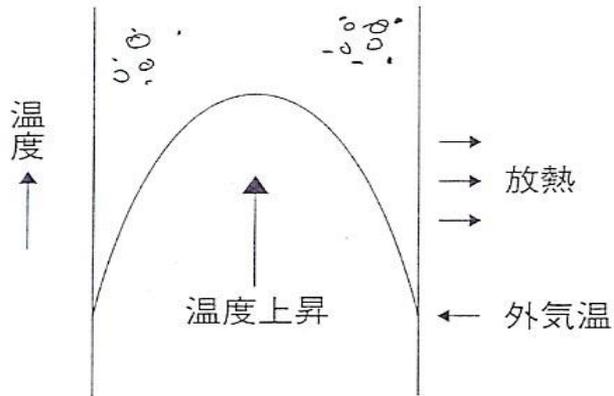


内部拘束


外部拘束

# 収縮ひび割れ


- 乾燥収縮が、ベースコンクリート等に拘束され、それによって発生する引張応力によりひび割れが発生する。
- 等間隔で、拘束面より垂直に発生する。

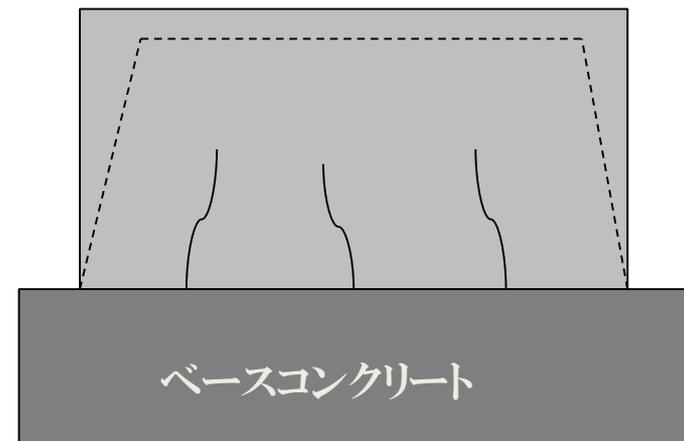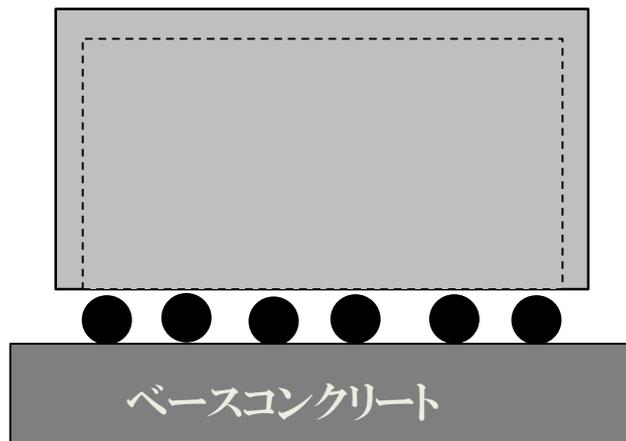


# 型枠及び地盤に起因するひび割れ

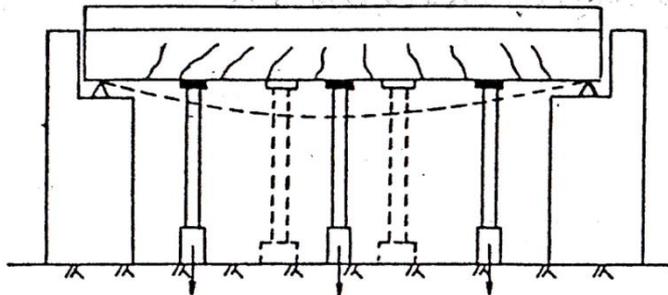


支保工の沈みによるひびわれ

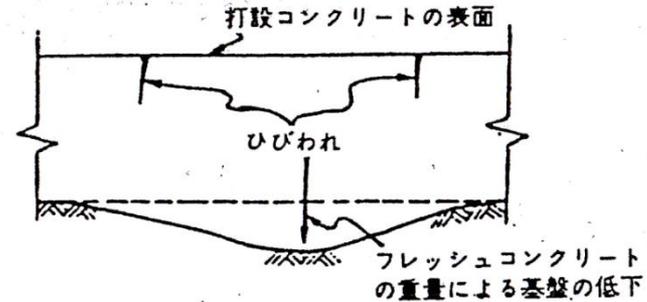

地盤の不同沈下によるひびわれ

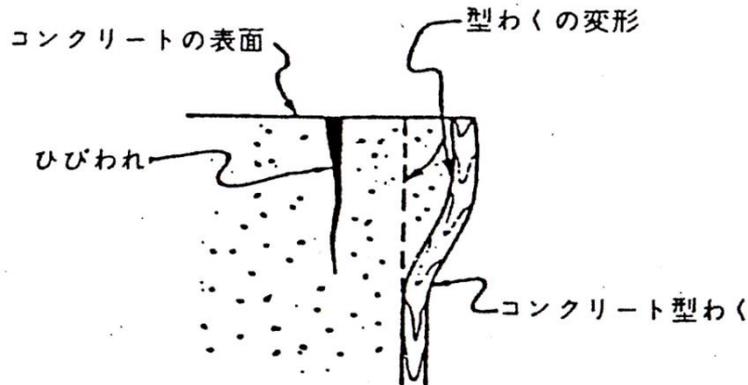

型わくの変形によるひびわれ

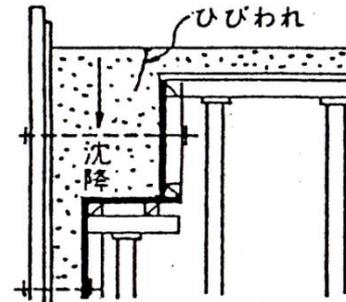

部材の高低差による沈みひびわれ

# アルカリ骨材反応

- アルカリ・シリカ反応

(NaOH or KOH) + シリカ鋳物 → シリカゲル

アルカリ 反応性鋳物

シリカゲル + 水 → 膨張 → ひび割れ

- アルカリシリカ反応の条件

- ① 反応性鋳物 (クリストバライト、オパール等) を含む骨材が存在する。
- ② コンクリート内部のアルカリ度がある限度値以上になる。
- ③ 十分な水分が供給される。

# アルカリ骨材反応によるひび割れ


- たがいに120度をなして発達する3本足のひび割れ (3 legged Cracking) となる。
- ただ、配筋状態や鉄筋量によってはこのような特徴がない場合もある。
- ひび割れ幅はきわめて大きく、著しい劣化を引き起こす恐れがある。



# 反応性骨材を使用するときの対策

- ① 低アルカリセメントを使用する。
- ② 単位セメント量を小さくする。
- ③ 高炉セメントやフライアッシュセメントを使用する。
- ④ コンクリート中のアルカリ総量を  $3.0 \text{ kg/m}^3$  以下とする。
- ⑤ 外部からの水の浸入を遮断する。
- ⑥ コンクリートが十分に乾燥するまでコンクリート表面を被覆しない。

# ペシマム(最悪)値

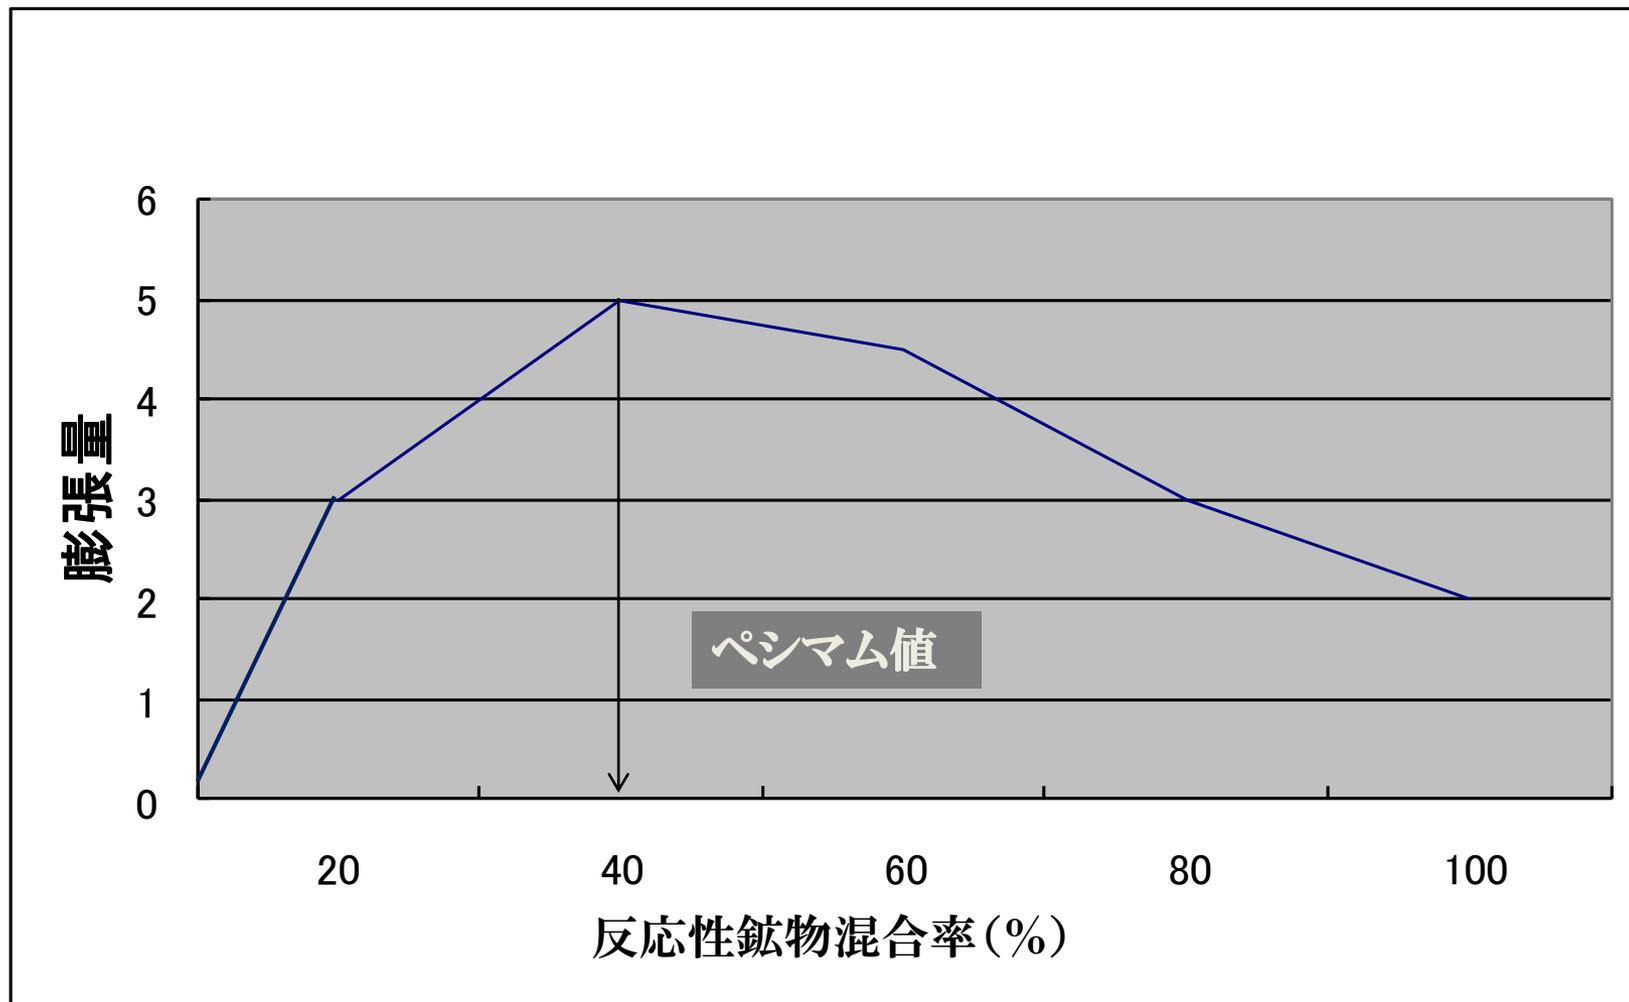


# 鉄筋の腐食による劣化

鉄筋が腐食すると、その体積はもとの約2.5倍に膨張し、その膨張圧によってかぶりコンクリートにひび割れを生じさせ、剥離を引き起こさせる。その原因としては、コンクリートの中酸化と塩化物イオンのコンクリート中への侵入が考えられる。



# 中性化(炭酸化)



pH = 12.5

pH = 8.5


- フェノールフタレイン1%アルコール溶液噴霧で赤紫色を呈する部分は中性化していない。

$$\text{中性化深さ} = \gamma \cdot \alpha \cdot \sqrt{t}$$


中性化速度係数;  $\alpha = 3.57 + 9.0 (W/B)$

- 温度が高いほど、湿度が低いほど、中性化は速くなる。

# 塩化物イオンによる鉄筋腐食

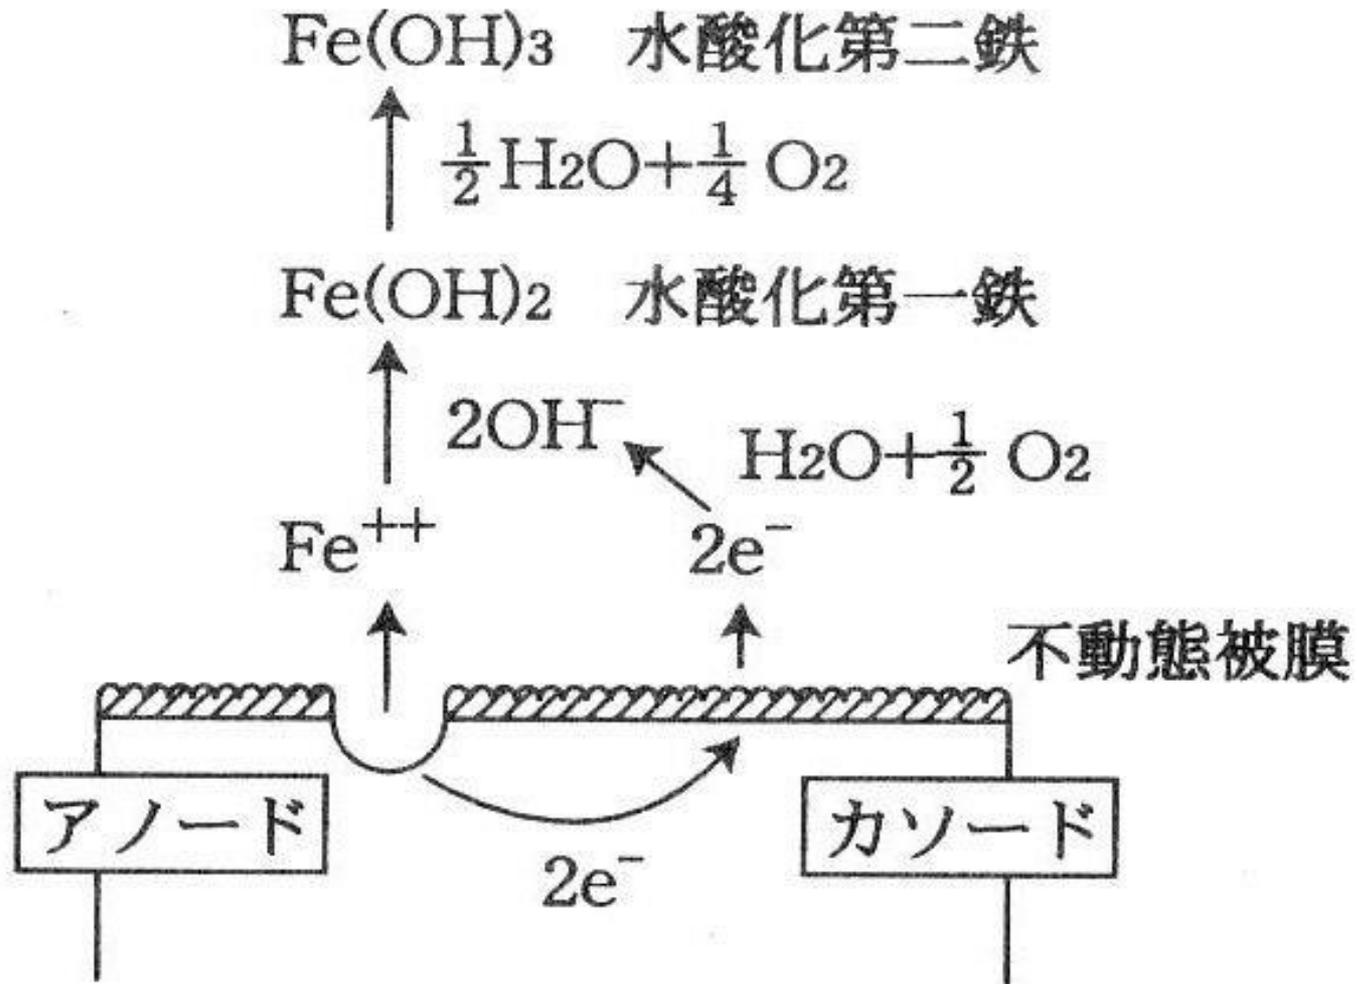

# 海洋構造物の環境と鉄筋腐食

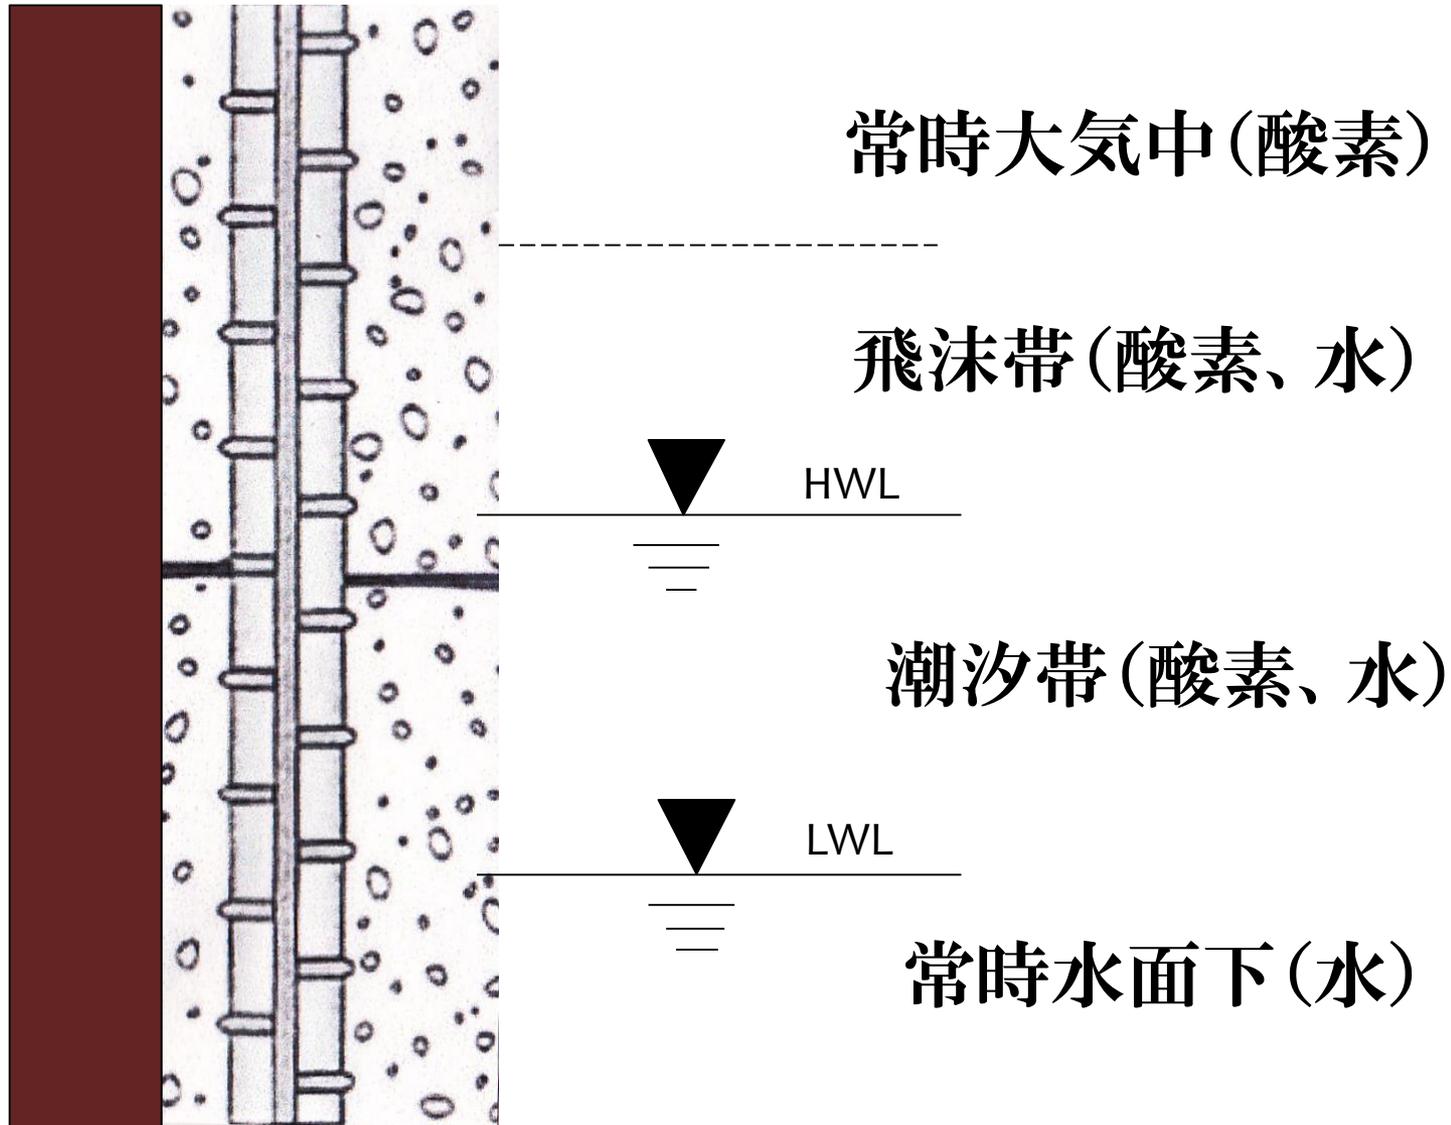

# 鉄筋腐食の防止対策

## ・緻密なコンクリートとする。

- ① 水セメント比の低減
- ② 高炉スラグ微粉末等の混和材の添加
- ③ 入念な施工

## ・鉄筋の防錆対策

- ① 亜鉛メッキ鉄筋、エポキシ樹脂塗装鉄筋
- ② 防水処理(床板)
- ③ 電気化学的防食

## ・かぶりの増加(設計)


# 耐硫酸塩性



硫酸塩



石膏

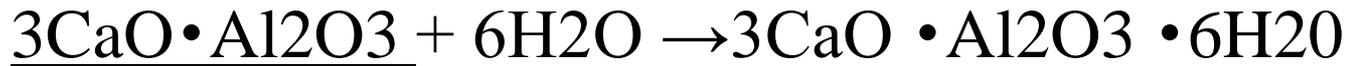

アルミン酸3石灰; アルミネート相 (クリンカーを構成している化合物)




エトリンガイト (セメントバチルス)

- ・エトリンガイトの生成はきわめて大きい体積膨張を引き起こし、コンクリートに膨張性のひび割れを生じさせ、組織が緩み、崩壊が進行する。

# 凍害(凍結融解作用)

エンラップトエアー: 0.2~2.0%、  
100 $\mu\text{m}$ 以上  
(気泡間隔係数: 400~700  $\mu\text{m}$ )

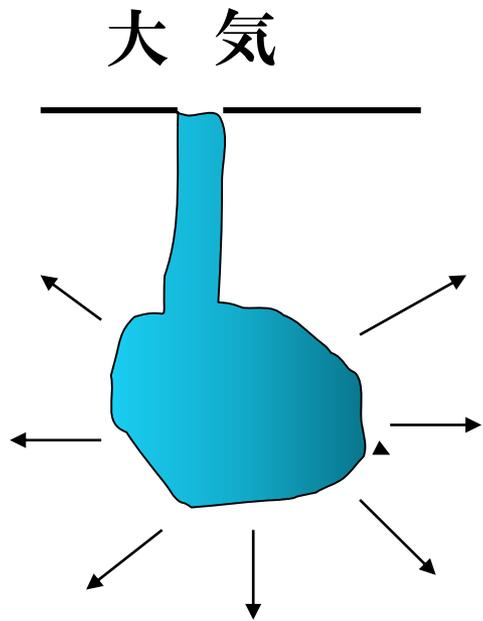

エンレインドエアー: 3~6%、  
数 $\mu\text{m}$ ~100  $\mu\text{m}$   
(気泡間隔係数: 150~200  $\mu\text{m}$ )

氷結圧

- 氷結圧により、コンクリートは表面からスケーリングを起こし、ぼろぼろになる。
- ひび割れは亀甲状を示し、放射状に入る。

# 地震・津波による損傷

地震の揺れによる損傷



津波による損傷



# コンクリート構造物の劣化対策

- 事前対策：設計段階における耐久性の考慮：耐久設計
- 供用期間中における対策：維持管理（点検、劣化度の判定）
- 事後対策：補修・補強・更新・廃棄

# 耐久性の照査

設計の段階で耐久性を保証する

予測式 ← コンクリートの配合条件等



(安全係数) × (劣化現象の設計値) ≤ (制限値)



実験、実績

# 中性化の照査

構造物係数:1.0 (重要構造物1.1)

$$\gamma_i \frac{y_d}{y_{lim}} \leq 1.0$$

中性化に対する  
耐用年数(年)

中性化深さの設計値 =  $\gamma_{cb} \cdot \alpha_d \sqrt{t}$

$\alpha_k \cdot \beta_e \cdot \gamma_c$

$\alpha_k$ : 中性化速度係数の特性値

$\beta_e$ : 環境作用の程度を表す係数

$\gamma_c$ : コンクリートの材料係数

鋼材腐食発生限界深さ =  $C - C_k$

$C$ : かぶりの期待値: 設計かぶり

$C_k$ : 中性化残り

通常環境10mm

塩分環境下10~25mmとするのがよい。

# 各種係数等予測値

- **中性化速度係数** :  $\alpha_p = 3.57 + 9.0 \cdot W/B$
- **塩化物イオンに対する拡散係数** :  
普通ポルト;  $\log D_p = -3.9(W/C)^2 + 7.2(W/C) - 2.5$   
高炉、シリカ;  $\log D_p = -3.0(W/C)^2 + 5.4(W/C) - 2.2$
- **相対動弾性係数** : 試験 JIS A 1148(A法)で求めてよい。  
最大  $W/C$  を表で与える。
- **耐化学的侵食性** : 最大  $W/C$  を表で与える。
- **コンクリートの透水係数** : 試験で求める。  
 $\log K_p = 4.3(W/C) - 12.5$

# ひび割れ幅に対する照査

・ひび割れ幅の算定： $w = l \cdot (\epsilon_s - \epsilon_c)$

$w$  : ひび割れ幅、 $l$  : ひび割れ間隔

$\epsilon_s$  : ひび割れ間における鉄筋の平均ひずみ

$\epsilon_c$  : コンクリート表面の平均ひずみ (乾燥収縮)

$w \leq W_a$  (許容ひび割れ幅)  $c$  : かぶり

表 7. 4. 1 許容ひび割れ幅  $w_a$  (mm)

鋼材の種類	鋼材の腐食に対する環境条件		
	一般の環境	腐食性環境	特に厳しい腐食性環境
異形鉄筋・普通丸鋼	0.005c	0.004c	0.0035c
PC 鋼材	0.004c	—	—

# 水和熱によるひび割れ発生に対する照査

$$I_{cr}(t) \geq \gamma_{cr}$$

$I_{cr}(t)$ : ひび割れ指数

$$I_{cr}(t) = f_{tk}(t) / \sigma_t(t)$$

$f_{tk}(t)$ : 材齢(t)におけるコンクリート引張強度の特性値

$\sigma_t(t)$ : 材齢(t)におけるコンクリート最大引張応力度→解析により算出

$\gamma_{cr}$ : ひび割れ発生危険度および

ひび割れ指数の精度に関わる安全係数

一般に1.0～1.8としてよい。

ひび割れを防止したい場合: 1.75以上


ひび割れの発生をできるだけ制限

したい場合: 1.45以上

ひび割れの発生を許容するが、

ひび割れ幅が過大にならないように

制限したい場合: 1.0以上

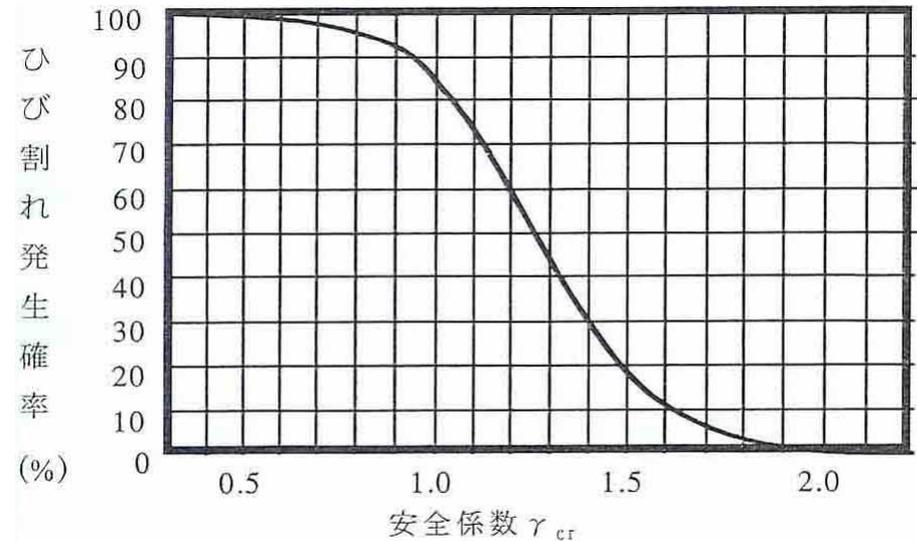

解説 図 4. 2. 1 安全係数  $\gamma_{cr}$  とひび割れ発生確率

# 水セメント比の最大値と 最小かぶりの標準値

下表に示すコンクリートの水セメント比とかぶりを満足し、かつひび割れ幅が、前に示した許容ひび割れ幅を超えなければ、コンクリートの中酸化、塩害、凍害および化学的浸食に対する耐久性照査に合格したものと考えてよい。

表 3.2.1 耐久性\*を満足する構造物の最小かぶりと最大水セメント比

	W/C**の最大値 (%)	かぶり $c$ の最小値 (mm)	施工誤差 $\Delta c_e$ (mm)
柱	50	45	15
はり	50	40	10
スラブ	50	35	5
橋脚	55	55	15

\* 設計耐用年数 100 年を想定

\*\* 普通ポルトランドセメントを使用

# コンクリート構造物のメンテナンス

コンクリート構造物（インフラ）の長寿命化



## メンテナンスの時代

\* メンテナンスマネジメントシステムの構築

1) データベース、カルテの整備

2) 予防保全(劣化が進む前に、こまめに補修して長寿命化を図る、更新投資額の削減と維持管理費の増加:アセットマネジメントで評価)

3) メンテナンス技術の開発


- 劣化度検査の頻度
- 検査箇所およびその方法

# コンクリート構造物のメンテナンス(続)

- 劣化度の判定(診断の標準化)
- 劣化度に応じた補修あるいは補強の程度と方法
- \* 社会構造および環境変化に応じたメンテナンスの高度化、高機能化
- 人口減少(インフラの廃棄 or 更新)
- 異常気象(ゲリラ豪雨に対応する貯水量の増加)
- \* メンテナンスを担う人材の育成と資格認定
- 1~2週間程度の技術講習会受講者を検査員に認定する(既存資格の活用、シニアの活用)
- \* 財源の確保(道路特定財源等)


# 長寿命化計画のフォローアップ

## ■点検と修繕の進捗状況(H27年3月末時点)

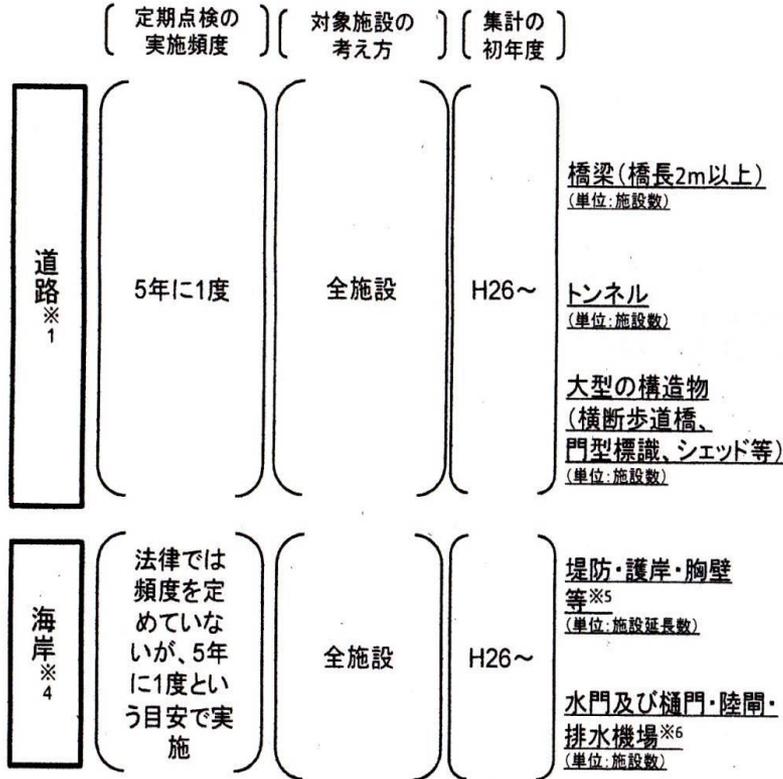


〔点検対象数に占める完了数〕


〔修繕対象数に占める修繕完了数〕

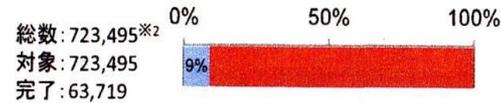


対象: - ※3  
完了: -



対象: - ※3  
完了: -

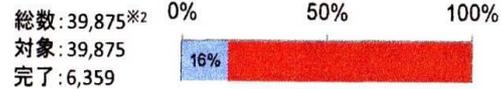



対象: - ※3  
完了: -



対象: 74Km  
完了: 26Km



対象: 431  
完了: 150

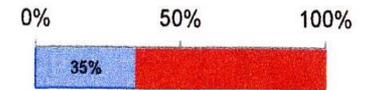



(国土交通省ホームページより)

〔定期点検の実施頻度〕 〔対象施設の考え方〕 〔集計の初年度〕

〔点検対象数に占める完了数〕


〔修繕対象数に占める修繕完了数〕

港湾※7 (一部調査中)※8	5年に1度	技術基準 対象施設	H26~	係留施設 (単位:施設数)
				外郭施設 (単位:施設数)
				臨港交通施設 (単位:施設数)
				廃棄物埋立護岸 (単位:施設数)
				その他(水域施設、 荷さばき施設、旅客乗降用 固定施設、保管施設、船舶 役務用施設、海浜、緑地、 広場、移動式旅客乗降用 施設)(単位:施設数)
住宅	3年に1度	建築基準法 に基づく点検 (敷地・構造 に限る)の対 象施設	H24~	公営住宅※10 (単位:事業主体数)
				UR賃貸住宅 (単位:棟数)
官庁施設※11	3年に1度	建築基準法等 に基づく点検 (敷地・構造に 限る)の対象施 設	H23~	庁舎等 (単位:施設数)
				宿舍 (単位:施設数)

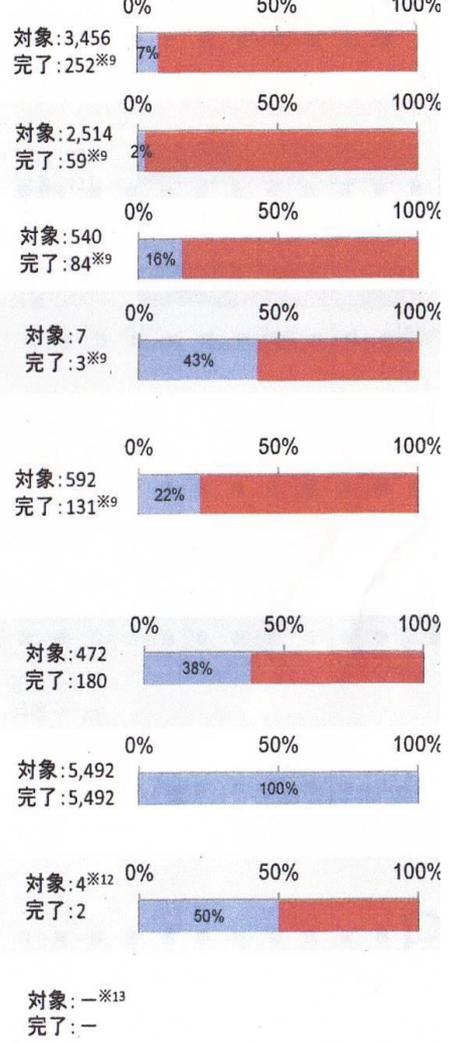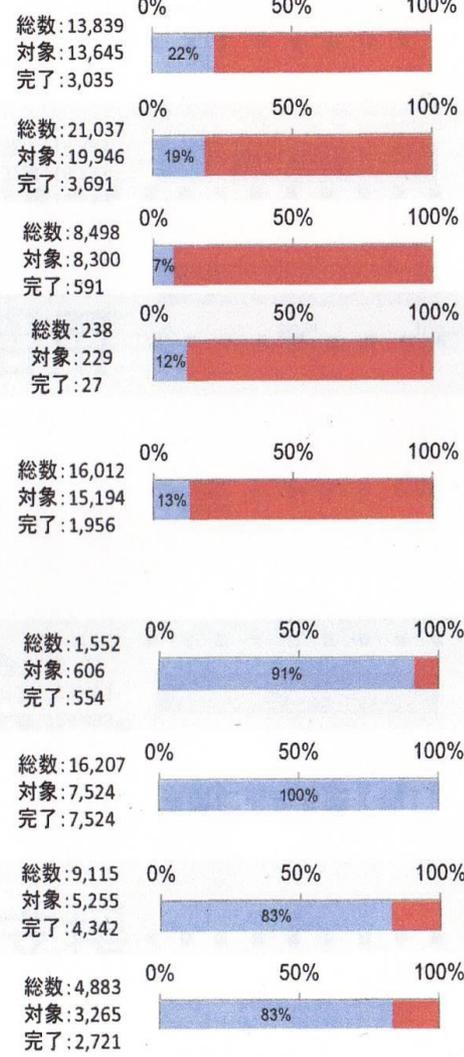


# 長寿命化計画のフォローアップ


## ■点検と修繕の進捗状況(H28年3月末時点)

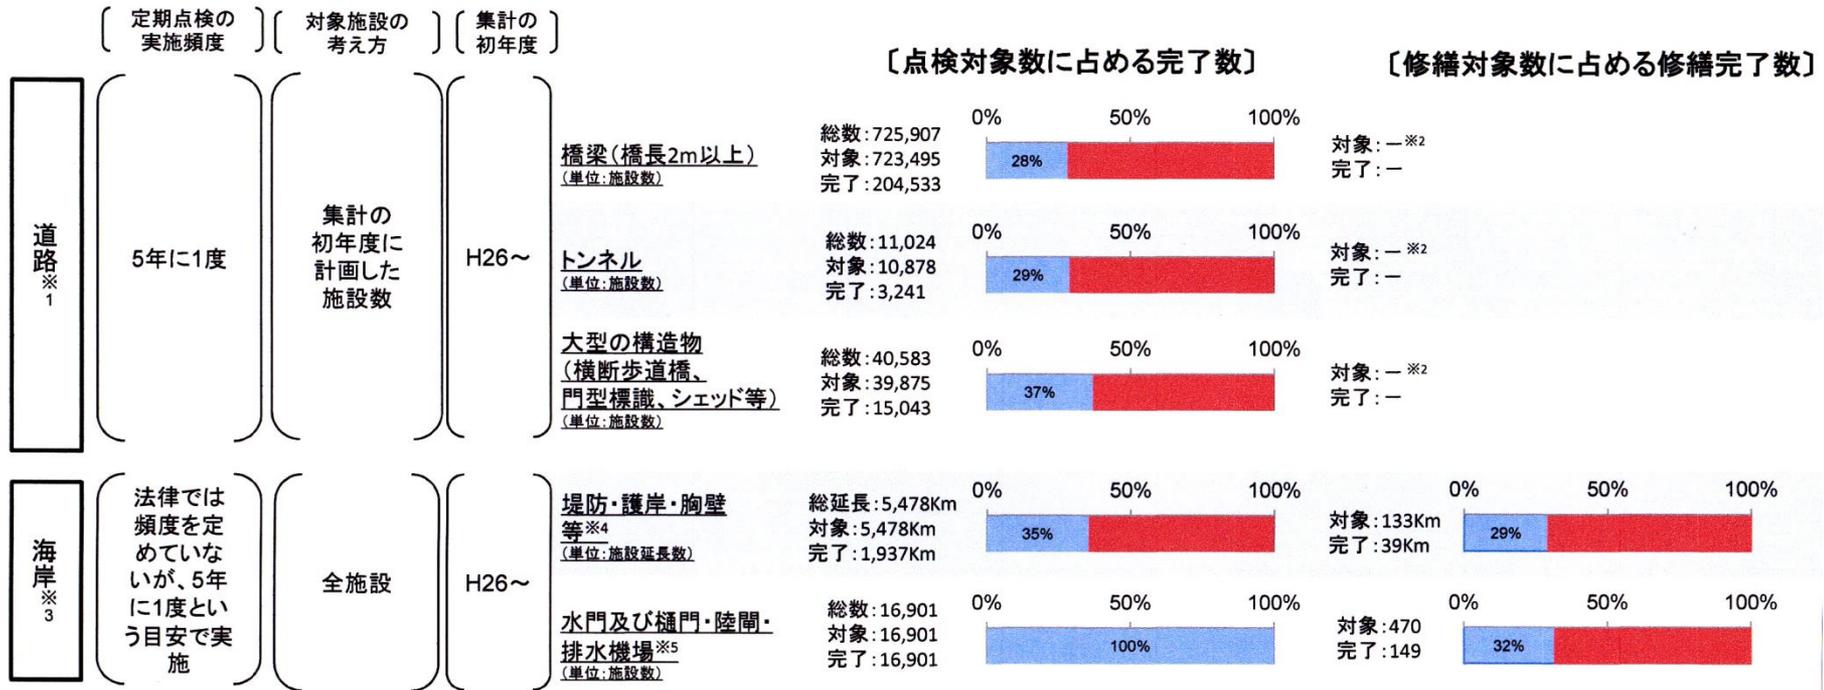

# ■点検と修繕の進捗状況(H28年3月末時点)

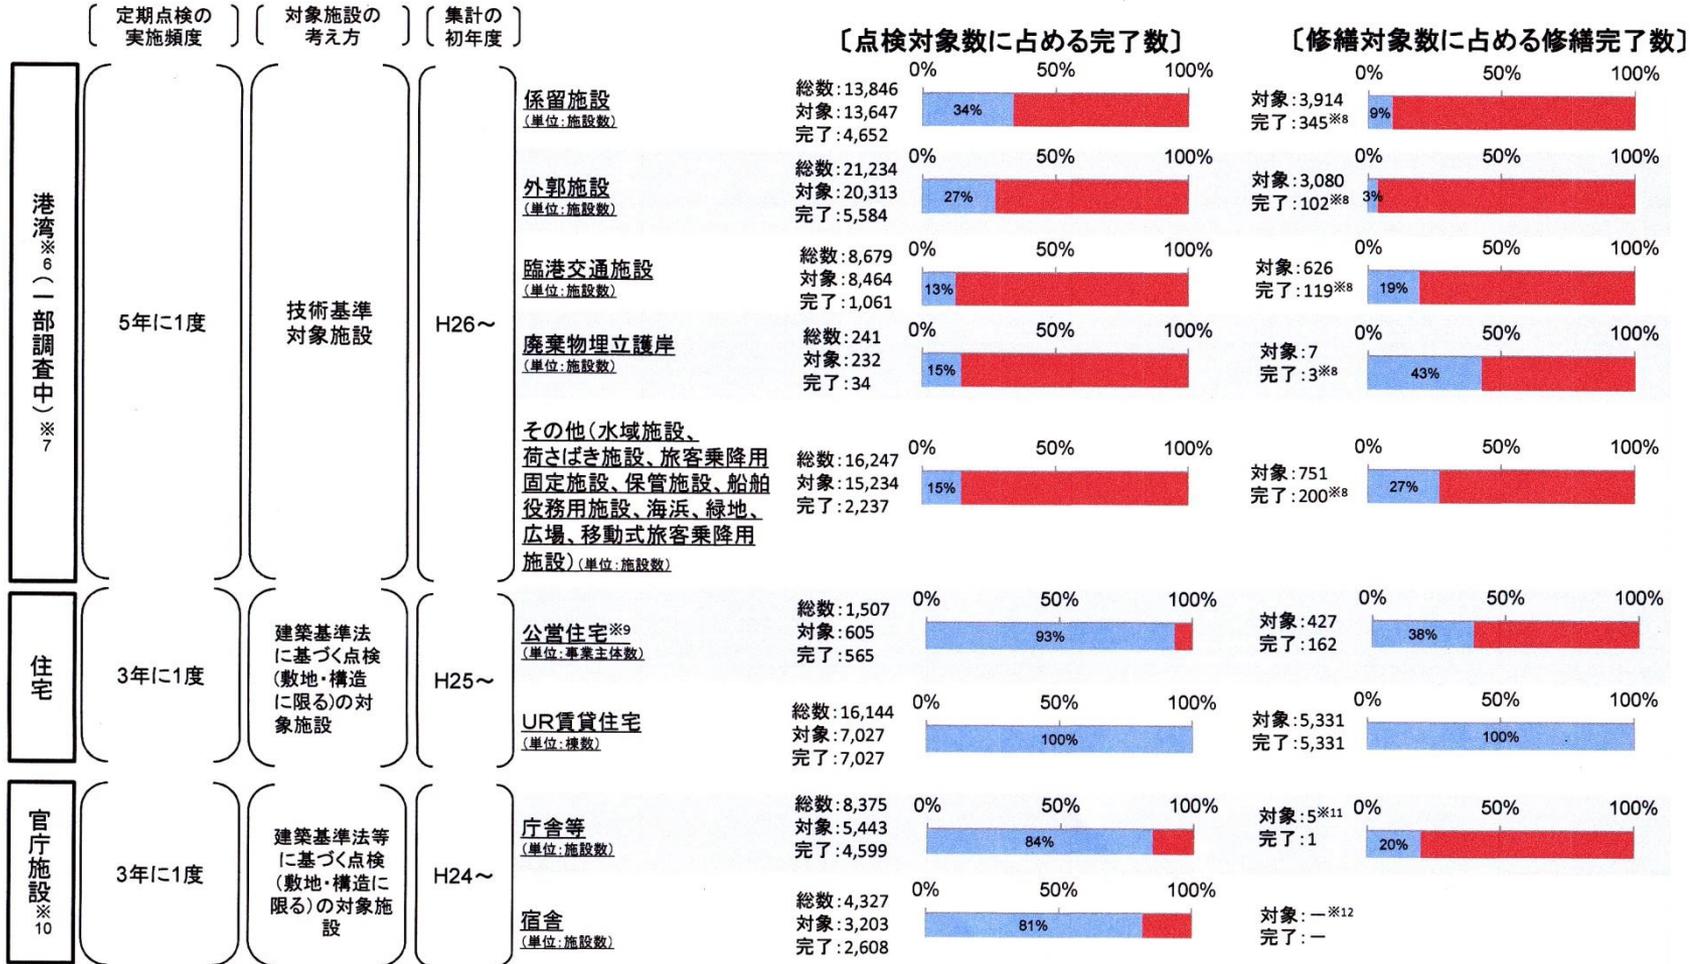

# ライフサイクルの中に位置づけた維持管理

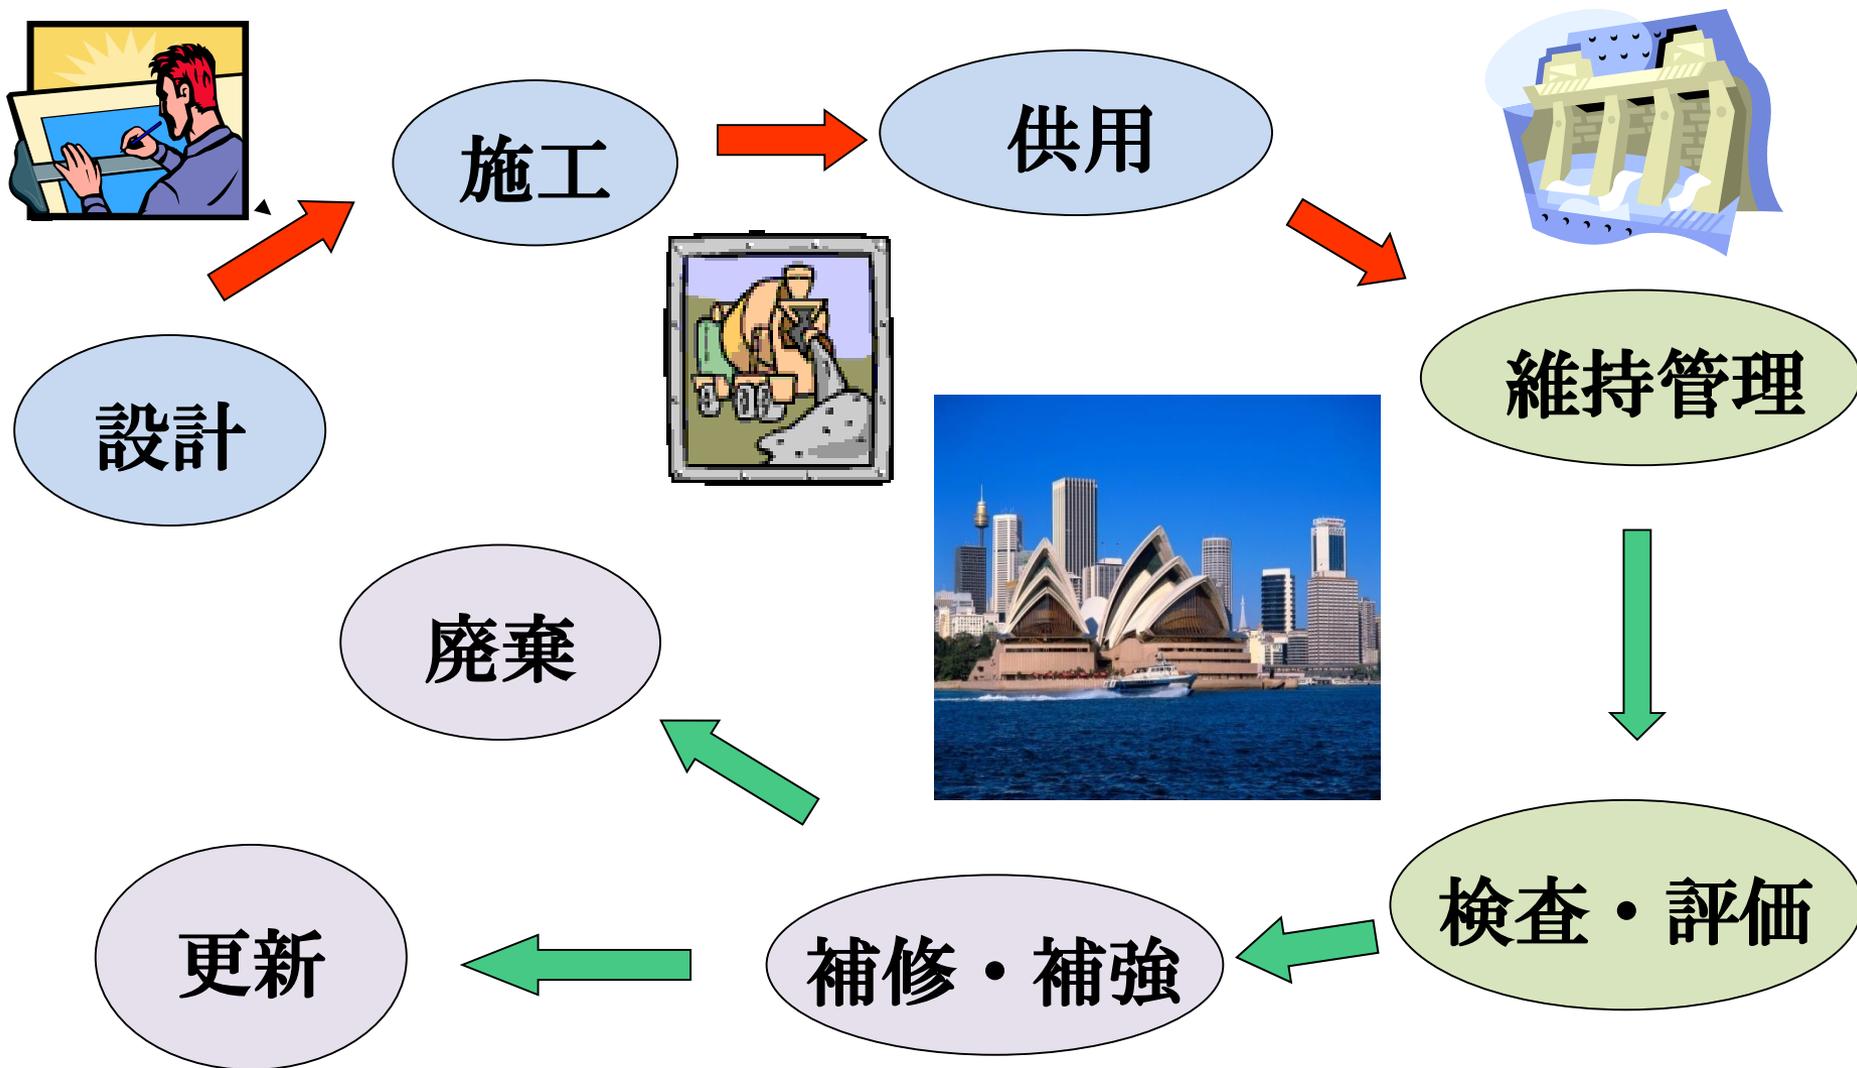

# むすび

- ひび割れは、コンクリートの有する欠点の一つであり、コンクリート構造物の劣化と密接に関係する。
- コンクリートのひび割れには、有害なものとはそうでない避けられないものがあることを理解すべきである。
- 有害なひび割れを避け、コンクリート構造物の適切な維持管理によって、その長寿命化を図ることが求められている。